

I Этап. Сброс на заводские установки.

1. Уровень доступа P0003 – в «3»
2. P0010 в «30»
3. P0970 в «1»

II Этап. Введение параметров.(Быстрый ввод)

1. Уровень доступа P0003 – в «3»
2. P0010 в «1»
3. P0100 в «0»
4. P0205 «0» работа с постоянным моментом
5. P0300 «1» выбор типа двигателя (АД)
6. P0304 Номинальное напряжение двигателя, В
7. P0305 Номинальный ток двигателя, А
8. P0307 Номинальная мощность двигателя, кВт
9. P0308 cosφ номинальный
10. P0309 КПД номинальный
11. P0310 Номинальная частота двигателя, Гц
12. P0311 Номинальная скорость, об/мин
13. P0314 Число пар полюсов (может быть пройден автоматически)
14. P0320 Значение тока х.х. (с шильдика двигателя), при его отсутствии оставить «0»
15. P0335 Охлаждение
16. P0500 Выбрать тип нагрузки
17. P0640 Перегрузка по току (рекомендуется не более 150%), %
18. P0700 Выбор источников управления
19. P1000 Выбор источников задания
20. P1040 Начальная частота мотор-потенциометра, Гц
21. P1080 Минимальная частота, Гц
22. P1082 Максимальная частота, Гц
23. P1120 Время разгона, с
24. P1121 Время торможения, с
25. P1135 Время останова, с
26. P1300 Выбор режима управления
27. P1500 Выбор источника задания момента (при необходимости)
28. P1910 Выбор определения параметров двигателя «1»
29. P3900 завершения ввода
30. Нажать кнопку пуск